

取付説明書


〈商品名〉
ステアリング
ホイール カバー
(4本スポーク用)

〈機種名〉
ステップ ワゴン

〈発行年月〉
2003.6

構成部品

① ステアリング
ホイール カバー

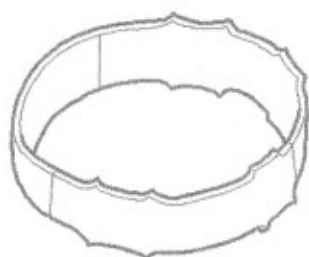

② 針



③ 糸



必要工具

- 脱脂洗浄剤 (ホンダ アクセス商品)
- ウエス (布)


取り付けをする前に

- 本品を取り付ける前に、ステアリング ホイールを脱脂洗浄剤で清掃してください。

取り付け方法と手順

1. ステアリング ホイール カバー①のスポーク部分の糸通し穴が4個ある側をスポークの裏(奥)側にし、スポーク部分の糸通し穴がぬけている側を手前側にし、ハンドルのスポーク部上に糸通し穴がない部分がかかるようにステアリング ホイール カバー①をステアリング ホイールにかぶせる。


【図1】

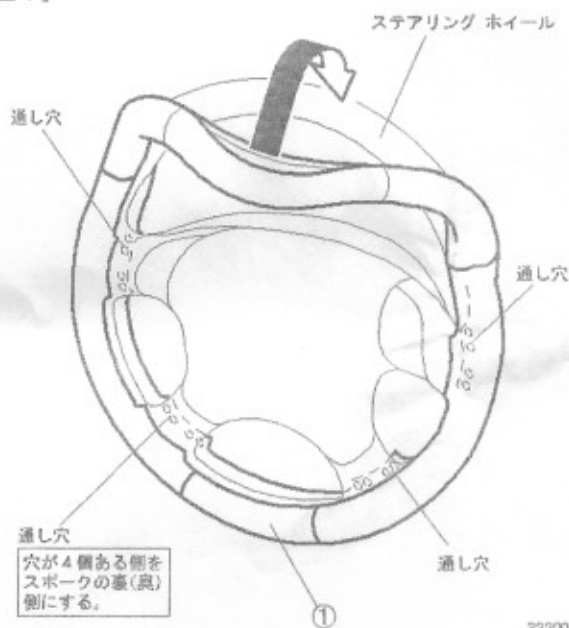

3220051W

2. 【図2】のように、針②に糸③を通す。


【図2】

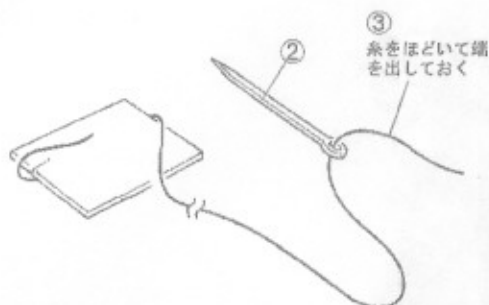

3. 【図3】に示す位置から縫い始める。

- スポーク部分以外の位置から縫い始めてもかまいませんが、結び目の位置がスポーク部分になるように縫い始めることをお勧めします。

【図3】

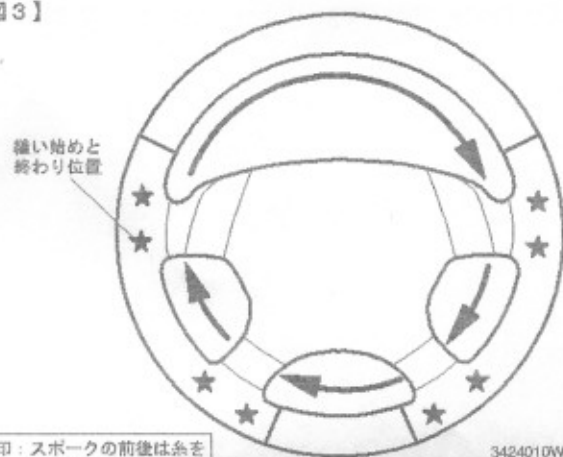


★印：スポークの前後は糸を2巻きにする。

3424010W

- 針②をカバー①奥の縫い穴内側から外側に糸を通し、スポーク裏側を3個目の穴まで波縫いする。
- 3個目の穴から出た糸を手前の穴に内側から通し、その穴に向かい合う奥の縫い穴に外側から糸を2巻き通す。

注意 糸の端を約100 mm残してください。縫い終りの結び目用になります。

【図4】

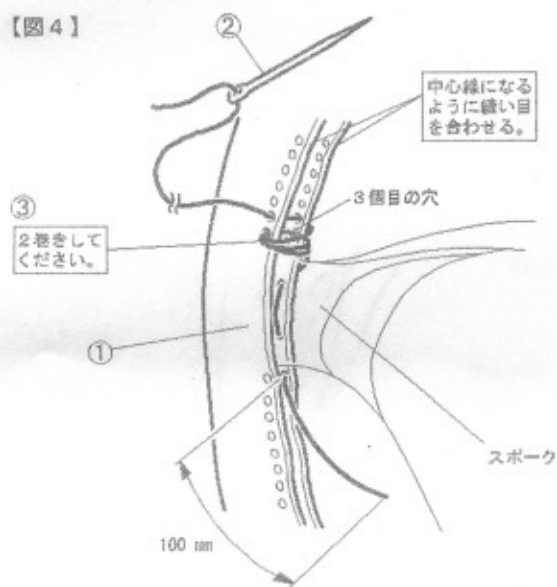


3220060W

- 糸③を2巻きした手前の穴から一つ先の穴に通す。(縫い目はきつく締めてください。)
- 両端の合わせ目がステアリングホイール内側の中心線になるように合わせながら縫い進んでください。
- ステアリングホイールカバー①の端と端がきっちり閉じるように編みながら一目毎に締めてください。
- 一度に一目以上は締められないので注意してください。

- ステアリングホイールカバー①両端の縫合部がそれぞれきちんと合うように調整しながら編み込む。

【図5】

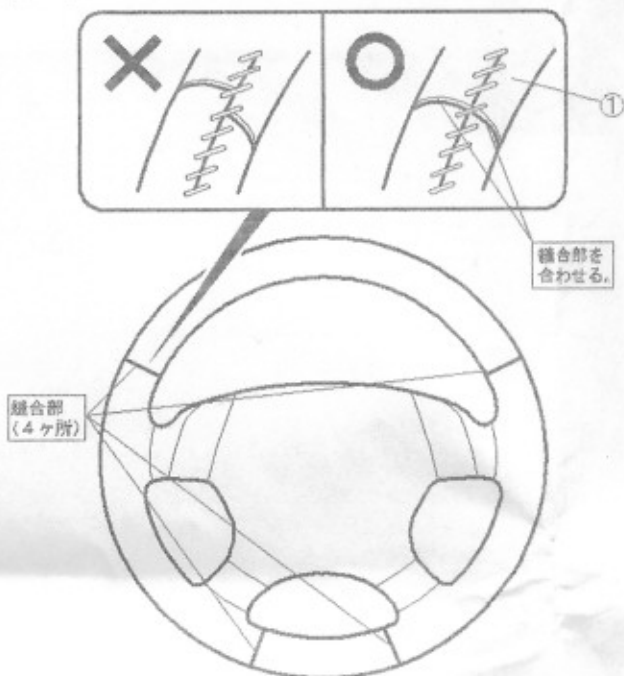


縫合部を合わせる。

縫合部(4ヶ所)

3220040W

- スポーク部分はカバー①の裏側の穴に波縫いする。
 - スポーク部前後はそれぞれ2巻きしてください。


【図6】

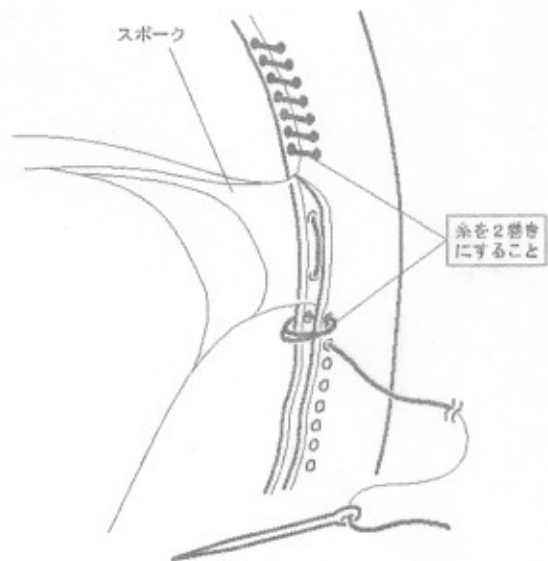

3221030W

8. すべて縫い込んだら最後の糸はカバー①の縫い合わせ部の
の合わせたところから出す。(糸の両端がカバー①の合
わせ部の中から揃って出ていることを確認してください。)
二回しっかりと結び目を作って縛り、結び目で余った糸
を切る。結び目は邪魔にならないようにステアリング ホ
イール カバーの下に入れる。

【図7】

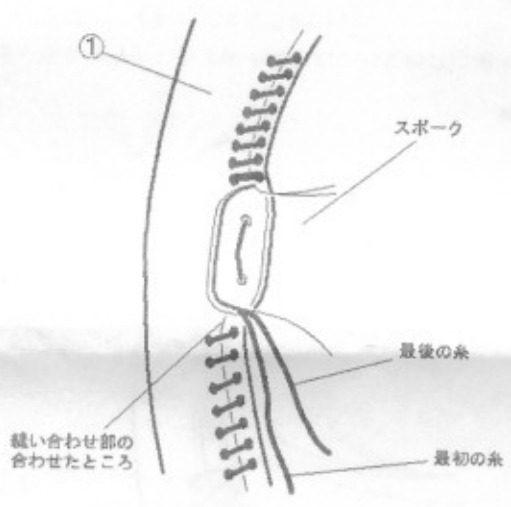

3221040W

9. 取り付け終了。